

Foxboro J8721 型 比抵抗計 取扱説明書

簡易版



株式会社 ティ・アンド・シー・テクニカル

本 社 〒120-0036 東京都足立区千住仲町 40-12

電話 03-3870-7101 FAX 03-3870-7102

藤代事業所 〒300-1513 茨城県取手市片町 294-1

電話 0297-83-0721 FAX 0297-82-7127

URL www.tactec.co.jp

【1】目次

[1]	目次・・	• •	•		٠	•	•	٠	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	٠	1
[2]	はじめに																																
[3]	使用範囲																																
[4]	保証と責何																																
[5]	内容物の																																
[6]	仕様・・																																
[7]	本体寸法		•			•	•		•			•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3
[8]	本体の取り																																
[9]	配線図・																																
【10】	センサー																																
【11】	クイック																																
【12】	出荷時の																																
【13】	表示部の																																
[14]	各種の設定																																
【15】	ユーザー	ŧ−	ド	訍	定	項	目	_	覧	表		•	•	•	•	•		•	•		•	•		•		•	•	•		•	•	•	10
【16】	警報機能(の設	定		•		•					•	•	•	•	•			•	•	•	•				•	•	•			•	•	11
【17】	警報設定係																																
【18】	アナログ																																
【19】	アナログと	出力	設足	定例	J •		•	٠	•	٠	٠	•	•	•	•	•	٠		•	•	•	•			•	•	•	•			•	•	14
[20]	疑問・質問・質問・質問・質問・質問・質問・質問・質問・質問・質問・質問・質問・質問	問お	よ7	ド点	棒		校	īF		修	玾	ത	お	問	L١	合:	h·	₩															15

安全上のご注意

下記事項をよく読んでお使い下さい。



分解や改造をしない

本説明書に記載のない分解や修理、改造はしないで下さい。 火災や感電、けがの原因となります。



濡れた手での取扱い注意

濡れた手で取扱わないで下さい。 火災や感電、漏電の原因となります。



その他の注意事項

警報出力(リレー接点)は必ず指定容量以下でお使い下さい。 指定以外で使用した場合は、火災や漏電の原因となります。 機器に衝撃を与えないで下さい。

【2】はじめに

- この度は FOXBORO J8721 型 比抵抗計(以下「本製品」又は「本体」という)をお買い上げいただき誠に有難うございます。
- 本書は別冊の製品取扱説明書の簡易版です。別冊の製品取扱説明書は弊社のホームページ (www.tactec.co.jp) から自由にダウンロードすることができます。本製品を安全に正しく使って いただくため、必要に応じてそれぞれの取扱説明書をよくお読みのうえ操作をお願い致します。

【3】使用範囲

- 輸出貿易管理令についての該当・非該当証明書は発行できません。
- 万一、お客様のご都合により本製品の故障が日本国外で発生した場合は保証の対象となりません。

【4】保証と責任の範囲

■ 本製品の保証期間は納入後1年間です。弊社の責任による故障については無償修理、又は無償交換致 します。

ただし、下記のような場合は保証の対象となりません。

- 誤操作や不適切な使用環境で使用された場合の故障
- 無断で本製品の修理や改造を行なった場合
- 弊社は本製品の故障によって生じた損失・損害についての責任は負いません。
- 弊社は本書に記載した内容について、製品の設計変更のために変更を加える権限を保有しています。

【5】内容物の確認


本製品の内容物は次の通りです。お買い上げの製品についてご確認いただき、万一不足するものが ございましたら、お手数ですが販売店又は弊社までご連絡下さい。

J8721 型 比抵抗計	1 台
取付金具	2 個
キャリブレーションキット 内訳 1)校正用抵抗 (2MΩ) 2個 2)校正用抵抗 (100KΩ) 2個 3)校正用コンデンサー (1000Pf) 2個	1 式
本書(取扱説明書簡易版)	1 冊
検査表	1 部
検査合格票	1 部


【6】仕様

型式	J8721-A100
センサー入力	最大2個
測定範囲	0~20.00 MΩ·cm (0~200.0 KΩ·m) 25°C自動温度補償
温度測定範囲	0~100 °C
温度補償範囲	0~100 °C
精度	±1.0 % FS
警報出力	2 点(上限、下限) リレー接点(NO/COM/NC) 接点容量 (125VAC 0.4A max 又は 30V DC 2A max)
出力信 号	4~20m A DC (負荷抵抗 500 Ω以下) 2点(マイナス側共通)
デジタル通信	2 線式 RS 485 1 チャンネル
周囲温度	0~50°C
周囲湿度	0~80% RH (結露無きこと)
消費電力	8.5 W 以下
電源	AC85~264V 47~440Hz (注:型式 J8721-A200 は DC 24 V)
外形寸法	W 96 × H 96 × D 164
本体重量	約 220 g

【7】本体寸法

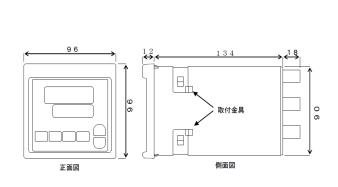



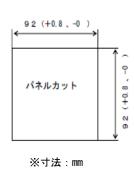

【8】本体の取付方法


- 1) パネルに指定 (92mm +0.8mm、-0mm) の取付穴を開けて下さい。
- 2) 付属の取付金具を本体の上面と下面に取付て下さい。
- 3) 本体をパネル正面から差し込んで下さい。
- 4) 取付金具のテンションで本体が固定されます。





取付金具

【9】配線図


- 下図に従って間違いのないように配線して下さい。
 - ※ 間違った配線を行なうと、機器の故障や火災の原因となる場合があります。電源を入れる前に再度、

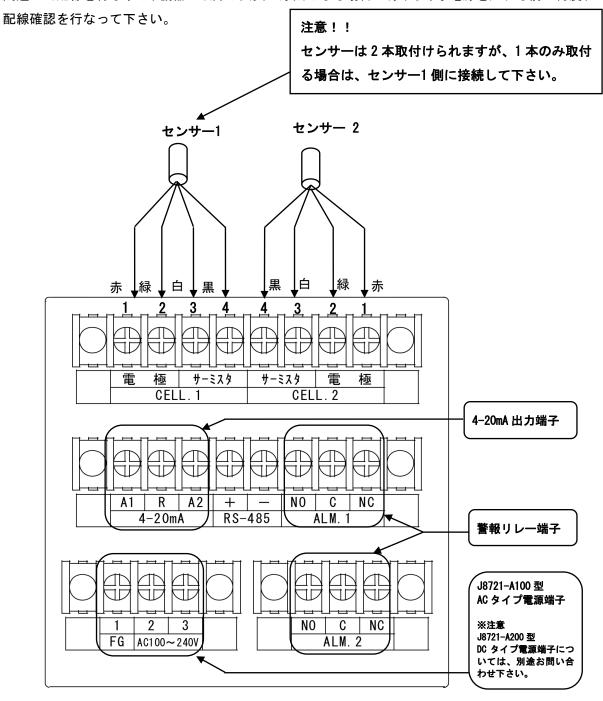

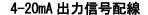

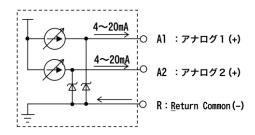


警報出力信号配線

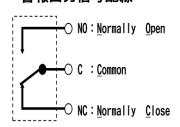


【10】センサー取付方法

■ センサーは、出来るだけ本管の方に設置し、水の流れに対して、図1または図2のように取付けて下さい。(センサーの先端から入った水が穴から抜けるようにして下さい。)

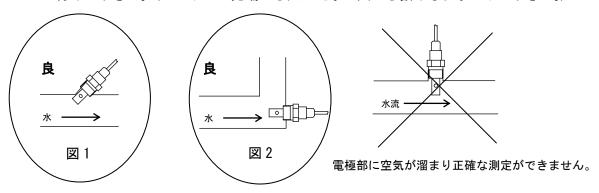

■ 適合センサー

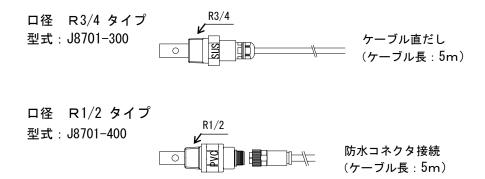

■ 取付上の注意事項


- ・取付けネジはR3/4(型式 J8701-300) およびR1/2(型式 J8701-400)です。
- ・センサーケーブルは他の電力線と束ねないで下さい。 また、電力線より200mm以上離して下さい。
- ・センサーケーブルは、最大 80mまで延長可能ですが、ケーブルを延長する場合は当社指定 の専用のケーブルを使用して下さい。専用ケーブル以外を使用しますと外部ノイズによる 本体の不具合の原因になります。
- ・J8701-300 センサー (取付部が SUS 製) を金属配管に取付ける場合は、センサーネジ部と 金属管が直接触れない様に絶縁して下さい。
- J8701-400 センサーにケーブルコネクタを接続する時は、ケーブル側の抜け止め金具は手で締めて下さい。工具を使う場合は軽く締めて下さい。強く締めるとセンサー側コネクタが回ってしまい内部配線が断線します。
 - ※J8701-400 を御使用の場合、センサーの締め付けトルクは 10N·m (100Kg f·cm) 以下にして下さい。

【11】 クイックスタート

- 1) 本体を梱包箱から取り出し、本体横のラベルからお求めの製品の仕様と合っているかを確認して下さい。
- 2) センサーを配管に取付けて下さい。(【10】参照)
- 3) 配線図に従いセンサーの信号線を接続します。(【9】参照)
- 4) 必要に応じて 4-20mA アナログ出力端子と警報リレー出力端子に配線します。(【9】参照)
- 5) 配線に間違いがなければ電源を投入すると測定状態に入ります。
- 6) センサーの電極部が水中にあれば、自動的に下図のような比抵抗値と水温を表示します。



- ※ 初めて超純水を測定する場合は、配管の汚れなどの原因により測定値が安定状態になるまで 時間が掛る場合があります。 充分なフラッシング後に測定して下さい。
- 7) 上記の比抵抗値の表示中に **(A)** ヤーを押したままにすると現在設定されている警報の設定 内容が下図のように表示されます。

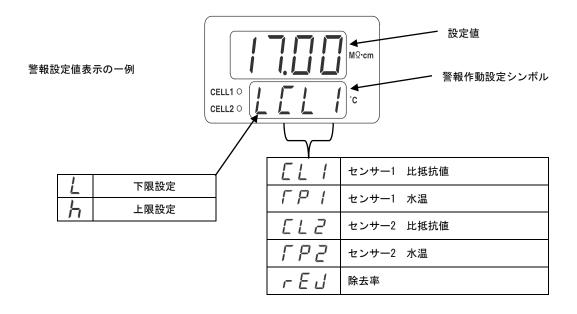

※ 警報とアナログ(4~20mA) 出力の設定はそれぞれ必要に応じて変更して下さい。 (【16】【17】【18】【19】参照)

【12】出荷時の標準設定


■出荷時の設定に関しご指定がない場合は、本製品に使用するセンサーの数量を1本として下記の 設定になっています。

設定項目	出荷時(の設定
表示: センサー1 の比抵抗値	レンジ: 0.00~20.00MΩ	• cm
警報1 (ALM.1側):比抵抗値上限	20.00 MΩ • cm	警報時リレーON
警報2 (ALM.2側):比抵抗値下限	0.00 MΩ • cm	警報時リレーON
アナログ出力 1 (A1 側): 比抵抗値	0.00 MΩ • cm	DC 4mA 出力
	20.00 MΩ ⋅ cm	DC 20mA 出力
アナログ出力 2 (A2 側): 水温値	0.0°C	DC 4mA 出力
ファロブログ 2 (A2 関): 水温恒	100.0℃	DC 20mA 出力

■ 本製品に使用するセンサーの数量が2本とご指定いただいた場合は、下記の設定になっています。

設定項目	出荷時の設定					
表示:センサー1の比抵抗値	レンジ: 0.00~20.00MΩ	· cm				
警報1 (ALM.1):センサー1の 比抵抗値下限	0.00MΩ • cm	警報時リレーON				
警報 2 (ALM. 2): センサー2の 比抵抗値下限	0.00MΩ • cm	警報時リレーON				
アナログ出力 1 (A1 側): センサー1 比抵抗値	0.00 MΩ • cm	DC 4 mA 出力				
アプログログト (KT関)、ピンゲート比較が個	20.00 MΩ • cm	DC 20mA 出力				
アナログ出力 2 (A2 側): センサー2 比抵抗値	0.00 MΩ • cm	DC 4 mA 出力				
アプログログ2 (AZ 側): センケーZ 比較抗恒	20.00 MΩ • cm	DC 20mA 出力				

【13】表示部の名称と基本機能

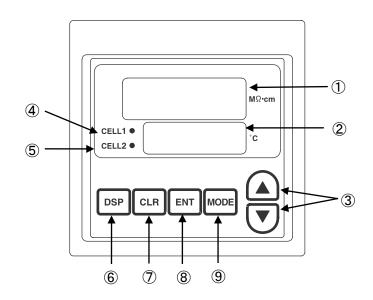


番号	名 称	基本機能
1	上段表示	電源を投入すると自動的にセンサー 1 の比抵抗を表示します。 ※ 設定によりセンサー2 の比抵抗を初期表示させる事も可能です。
2	下段表示	電源を投入すると自動的にセンサー2の温度(水温)を表示します。 ※ 設定によりセンサー2の温度(水温)を初期表示させる事も可能です。
3	△ ♥ +-	1) 測定状態で押すと、現在設定している警報設定値を表示します。 2) 設定項目の移動や設定値入力画面での数値の増減に使用します。
4	セル1ランプ	LED が点灯している時は、現在の表示値がセンサー1の比抵抗値です。
(5)	セル2ランプ	LED が点灯している時は、現在の表示値がセンサー2 の比抵抗値です。
6	DSP +-	1) 測定状態で押すと、2 本目のセンサーの比抵抗値を表示します。 さらにもう一度押すと除去率を表示します。 2 設定値入力画面での桁の移動に使用します。
7	CLR +-	1) 一つ前の測定状態の表示に戻る時に押します。 2) 各設定値の入力画面で押すと、変更した設定値は無効となります。
8	ENT +-	1) 項目選択状態で押すと、設定値入力画面に移行します。 2) 設定値を入力した後に押すと設定は有効になります。
9	MODE +-	1) 測定状態で押すと、項目選択状態に移行します。 2) 設定値の入力後、 ENT キーを押し、さらに MODE キーを押すと が表示され、入力した設定が本機に記憶されます。

【14】各種の設定値の表示及び変更方法

- 本機にはユーザーモード設定(警報動作、DC4~20mA アナログ出力などの一般的な設定)と メンテナンスモード設定(センサーの交換時や機器の校正時などに実施する特別な設定)の 2 種類 の設定モードがあります。
 - ※ 通常の水質の測定においてメンテナンスモード設定は変更する必要はありません。
- 各種の設定値の表示と変更を行なう場合は、下記の項目設定の流れと【15】ユーザーモード設定項目一覧表、及び別冊の製品取扱説明書をご参照下さい。

項目設定の流れ

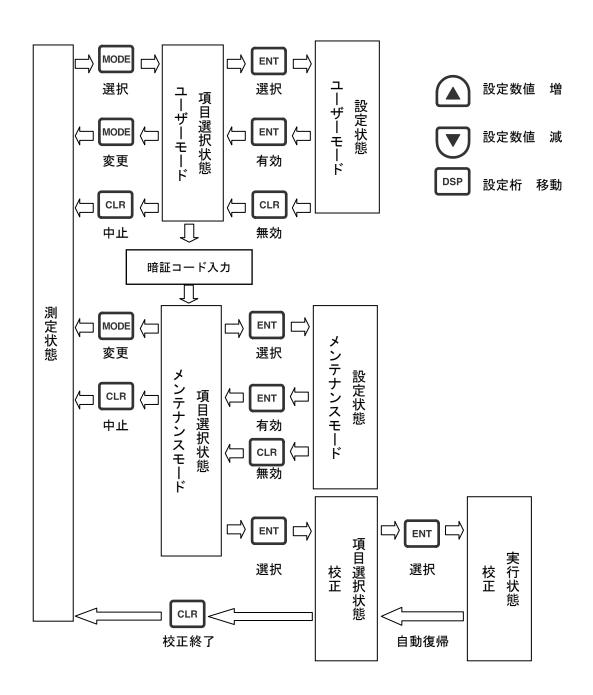

【15】ユーザーモード 設定項目一覧表

- 1) 設定項目は MODE キーを押すと表示されます。各項目の選択は ⚠ 又は ☑ キーを使用します。
- 2) 設定シンボルは上段、設定項目番号は下段に表示されます。

項目番号	項目名称	表示	項目番号	項目名称	表示
1	AL1: 警報1: 警報値 (検出値) 設定 警報1の値 (検出値) を設定します。	AL I	14	Anh1:アナログ1:上限値設定 アナログ1機能設定で選んだ測定項目 の上限値を設定します。	Anh 1 6 143
2	ACL1: 警報 1: 機能設定 警報 1 の動作方向、ヒステリシスを 設定します。	ACL I	15	LoF2: アナログ2: 4mA 出力調整 アナログ2の 4mA 出力を調整します。	LoF2 (c 15)
3	AFd 1: 警報1: 発生保持時間設定 警報1が発生したときの警報解除まで の時間を設定します。	AF d 1	16	hoF2: アナログ2: 20mA 出力調整 アナログ2の20mA出力を調整します。	hoF2 (c 16)
4	AdL1: 警報1: 解除保持時間設定 警報1が解除されてから、解除 を保持する時間を設定します。	Adl 1	17	hLd2: アナログ2: 出力保持値設定 アナログ2の出力を一定値に保持する 場合に%で設定します。	hLd2 [17]
5	AL2:警報2:警報値(検出値)設定 警報2の値(検出値)を設定します。	AL 2 6050	18	AnC2: アナログ2 : 機能設定 アナログ2の機能を設定します。	An[2]
6	ACL2: 警報 2: 機能設定 警報 2 の動作方向、ヒステリシスを設定 します。	RCL2	19	AnL2: アナログ2: 下限値設定 アナログ2機能設定で選んだ測定項目 の下限値を設定します。	Anl 2
7	AFd2: 警報2 : 発生保持時間設定 警報2が発生したときの警報 解除までの時間を設定します。	AF d 2	20	Anh2:アナログ2:上限値設定 アナログ1機能設定で選んだ測定項目 の上限値を設定します。	Anh2
8	AdL2: 警報 2: 解除保持時間設定 警報 2 が解除されてから、解除 を保持する時間を設定します。	Ral2 6085	21	rSCL: RS485 送信間隔 データの送信間隔を設定します。	r5[L
9	LoF1:アナログ1:4mA 出力調整 アナログ1の4mA 出力を調整します。	LoF 1	22	rSFn: RS485 通信機能設定 通信を設定します。	r <u>5Fn</u>
10	hoF1: アナログ1 : 20mA 出力調整 アナログ 1 の 20mA 出力を調整します。	hoF I	23	Dpal: 警報表示 警報発生時の表示/非表示の機能 を設定します。	dPRL c233
11	hLd1: アナログ1 : 出力保持値設定 アナログ1の出力を一定値に保持する 場合に%で設定します。	hLdl clls	24	dSP: 初期表示設定 電源を入れた直後に表示する項目を 設定します。	<u>65P</u>
12	AnC1: アナログ1 :機能設定 アナログ 1 の機能を設定します。	An[]	25	uEr: ソフトウェアバージョン表示 ソフトウェアーのバージョンを表示 します。	<u>uEr</u>
13	AnL1: アナログ1: 下限値設定 アナログ1機能設定で選んだ測定項目 の下限値を設定します。	Anl 1	26	Code:暗証番号入力 メンテナンスモードに入るための暗証 番号を入れます。	[odE]

【16】警報機能の設定


- 本製品の警報機能は、比抵抗/水温/除去率の値に監視ポイントを設定し、測定値がその設定値を 下回ったり、越えた場合に警報の表示やリレー出力を行なう機能で、警報1と警報2があります。
- 警報の設定は、【15】ユーザーモード設定項目一覧表の設定項目番号 1~8 を呼び出し、各項目に おいて必要な数値を入力して行います。詳細に関しては別冊の製品取扱説明書をご参照下さい。
- 警報設定上の注意点
 - ●警報の設定を行なう場合、**まず最初**に機能設定を行なって下さい。

警報1の機能設定は設定項目番号2、警報2の機能設定は設定項目番号6で行ないます。機能が設定されていない場合、又は機能を変更した場合は、警報検出の設定値が無効になります。

尚、警報機能は下記の項目からなっております。必要に応じて適切に設定して下さい。

- ① 監視対象項目設定
- ② 警報時のリレー動作設定
- ③ 警報設定値(検出設定値)の上/下限設定
- ④ ヒステリシス設定

詳細は下記をご参照下さい。

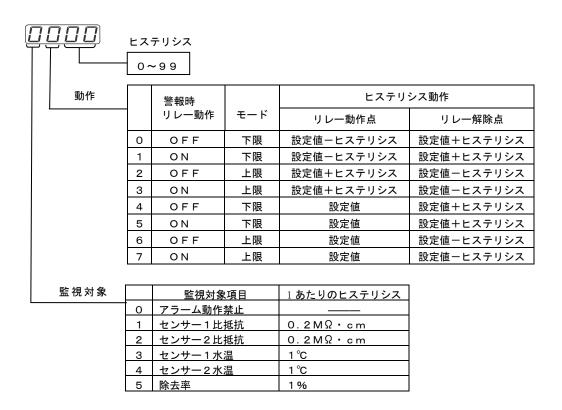

● 測定状態で MODE キーを押してユーザーモードへ移行すると**警報機能が停止**します。 従って警報リレーが動作している状態で MODE キーを押すとリレーがもと(リレーOFF)に戻ります。 測定状態に戻れば設定条件に従って警報機能が作動します。

【17】警報設定例

設定内容	センサー2の比抵抗が 17.50MΩ·cm 以下	・ヒステリシス : 0.2 MΩ・cm ・発生保持時間 : 0分 ・解除保持時間 : 0分
	になったら警報を発生させる。	* 胖际休行时间 : V 万

《設定項目》

分類	設定項目	設定値	- fi	備考
警報	機能設定		センサー1の比抵抗を選択 警報時 ON、下限動作 動作点=設定値-ヒステリシス 解除点=設定値+ヒステリシス ヒステリシス=1 (0.2MΩ·cm)	左から 1 番目の数字を 1 に設定 左から 2 番目の数字を 1 に設定 左から 3, 4 番目の数字を 01 に設定
) 1 設 定	設定値設定	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [17.00MΩ·cm	
, E	発生保持時間設定		0.00分	
	解除保持時間設定		0.00分	
			センサー2の比抵抗を選択	左から1番目の数字を2に設定
数 言 却	機能設定	2 10 1 REL 2	警報時 ON、下限動作 動作点=設定値ーヒステリシス 解除点=設定値+ヒステリシス ヒステリシス=1 (0.2MΩ·cm)	左から2番目の数字を1に設定 左から3,4番目の数字を01に設定
警報 2 設定	設定値設定	1750 AL2	17. 50MΩ ·cm	
<u> </u>	発生保持時間設定		0.00分	
	解除保持時間設定		0.00分	

《設定手順》

《放处于	- 川央 //		
Νο	キー操作	表示	備考
1	MODE	AL I	ユーザーモードへ移行
2	(1)	ALL I	警報 1 機能設定表示
3	ENT		上段の左から1番目の数字が点滅(既に設定している数字が表示される)
4	(1)	[
5	DSP		上段の左から2番目の数字が点滅
6	(1)		
7	DSP		上段の左から3番目の数字が点滅
8	DSP		上段の左から4番目の数字が点滅
9			
1 0	ENT	ALL I	警報 1 機能設定終了
1 1	D	AL I	警報 1 警報値設定表示
1 2	ENT		既に設定している数字が表示される
1 3	▼	[].[][] []L []	▼ キーを押し続けると表示が 20.00 になり数字がどんどん小さくなる。17.00 に近付いたらキーをはなす。

1 4	ENT	ALI	警報 1 警報值設定終了
1 5			
1 6		7	警報 1 発生保持時間設定表示
1 7	ENT		既に設定している数字が表示される
1 8		0.00 RF d 1	既に設定してある数字に応じて、適宜▼ または▲ を押す
1 9	ENT	AF d 1	警報 1 発生保持時間設定終了
2 0		RdL 1	警報 1 解除保持時間設定表示
2 1	ENT		既に設定している数字が表示される
2 2		D.DD Adl 1	既に設定してある数字に応じて、適宜 △ または ▽ を押す
2 3	ENT	Ral I	警報 1 解除保持時間設定終了
2 4	<u> </u>	RL2	
2 5		REL 2	警報 2 機能設定表示
2 6	ENT	[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [上段の左から1番目の数字が点滅 (既に設定している数字が表示される)
2 7	2 🗆	2000 8612	
2 8	DSP	2000 REL2	上段の左から2番目の数字が点滅
2 9	(1)	2 100 ACL2	
3 0	DSP	2 100 ACL2	上段の左から3番目の数字が点滅
3 1	DSP	2 100 ACL2	上段の左から4番目の数字が点滅
3 2	(2 10 1 REL2	
3 3	ENT	REL2 6053	警報 2 機能設定終了
3 4	•	RL2 6053	警報 2 警報値設定表示
3 5	ENT	0.00 ALZ	既に設定している数字が表示される
3 6	lacksquare	17.50 RLZ	▼ キーを押し続けると表示が 20.00 になり数字がどんどん小さくなる。17.50 に近付いたらキーをはなす。▼ を何回か押して 17.50 に合せる。小さくなりすぎたら
3 7	ENT	RL2	警報2 警報値設定終了
3 8	(ACL2 6063	
3 9	(RF d 2	警報 2 発生保持時間設定表示
4 0	ENT	0.00 RF d 2	既に設定している数字が表示される
4 1		0.00 RF d 2	既に設定してある数字に応じて、適宜 🛆 または 🔽 を押す
4 2	ENT	AF d 2	警報 2 発生保持時間設定終了
4 3	(Adl2	警報 2 解除保持時間設定表示
4 4	ENT	0.00 RdL2	既に設定している数字が表示される
4 5		0.00 Rala	既に設定してある数字に応じて、適宜△ または ▽ を押す
4 6	ENT	<i>RdL2</i>	警報 2 解除保持時間設定終了
4 7	MODE	SET	設定値の登録。約2秒間表示
4 8			測定表示状態

【18】アナログ(4~20mA) 出力機能の設定

- 本製品のアナログ出力機能は、比抵抗/水温/除去率の値を 4~20mA に変換して出力する機能で、 アナログ1とアナログ2があります。
- アナログ出力機能の設定は、【15】ユーザーモード設定項目一覧表の項目番号 9~20 を呼び出し、 各項目に適切な数値を入力して行ないます。詳細に関しては別冊の取扱説明書をご参照下さい。

【19】アナログ出力設定例

=2 - 1/1 //	センサー1の比抵抗(12.0~18.0MΩ・cm)を4 ~20mA の電流に変換して
	アナログ1へ出力させる。※アナログ2についても設定の要領は同じです。

《設定項目》

分類	設定項目	設定値		備考
アナ	アナログ機能設定		センサー 1 の比抵抗	左から4番目の数字を1に設定
ロ グ 1	アナログ下限設定	12.00 Ral 1	12.00MΩ · cm	
設定	アナログ上限設定	[18.00] (Rah 1)	18.00MΩ·cm	

《設定手順》

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	《汉廷子順》					
Νο	キー操作	表示	備考			
1	MODE	AL I	ユーザーモードへ移行			
2		An[]	アナログ1 機能設定表示			
3	ENT		上段の左から4番目の数字が点滅(既に設定している数字が表示される)			
4	D					
5	ENT	Anl I	アナログ1 機能設定終了			
6	(Anl 1	アナログ1 下限設定表示			
7	ENT	[].[] [] [A n L 1]	既に設定している数字が表示される			
8		12.00 Ant 1	▼ キーを押し続けると表示が 20.00 になり数字がどんどん小さくなる。12.00 に近付いたらキーをはなす。▼ を何回か押して 12.00 に合せる。小さくなりすぎたらΦ を押して 12.00 に合せる			
9	ENT	Anl 1	アナログ1 下限設定終了			
1 0	(Anh I	アナログ1 上限設定表示			
1 1	ENT	[].[][] [R.h.]	既に設定している数字が表示される			
1 2	lack	18.00 (Rnh 1	▼ キーを押し続けると表示が 20.00 になり数字がどんどん小さくなる。18.00 に近付いたらキーをはなす。▼ を何回か押して 18.00 に合せる。小さくなりすぎたら			
1 3	ENT	Anh 1 6 143	アナログ1上限設定終了			
1 4	MODE	5ET	設定値の登録。約2秒間表示。			
1 5			測定表示状態			

【20】疑問・質問および点検・校正・修理のお問い合わせ

- 取扱い上の疑問や質問が生じた場合は、販売店又は弊社担当部までお問い合わせください。
- 点検・校正・修理のご依頼は下記へ連絡をお願い致します。

連絡方法	連絡先
TEL: 03-3870-7101	株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル
FAX: 03-3870-7102	技術営業部
弊社 HP お問い合わせサイト: www.tactec.co.jp	
下記の内容をお知らせください。	
1) 点検・校正と修理の区別	
2)機種・型式・台数	
3) 修理の場合は故障の状況	
4) 点検・校正の場合は出向先	
5) ご希望納期	
6) お客様の社名・ご担当者名・ご連絡先	

本書は別冊の製品取扱説明書の簡易版です。別冊の製品取扱説明書は 弊社の HP www.tactec.co.jp から自由にダウンロードすることができます。 本製品を安全に正しく使用していただくため、必要に応じてそれぞれの 取扱説明書をよくお読みのうえ操作をお願い致します。